



## Kebony beklædning

### Generelt

Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og forskrifter. Beklædningen skal monteres på lægter, være udluftet og drænet, men åbning i top og bund, så luften kan cirkulere og opfugtet beklædning hurtigt tørrer ud igen.

For information om vask og vedligeholdelse henvises til Kebonys gældende FDV-dokumentation.

### Montering

**Rustfrie (A2) eller syrefaste (A4)** fæstemidler skal benyttes. Fæstemidler med anden korrosionsbeskyttelse kan føre til sorte skjolder ved fæstehullerne.

Kebony beklædning kan monteres med skruer eller søm. Under brug af en sømpistol bør der benyttes en gummifod. For at undgå sprækker for enden af brædderne, anbefales det altid at forbores før fæstning i brættets endekant.

Ved skruring af **Kebony Character** skal der altid bruges selvborende skruer. Brættets ender skal altid forbores. Fæstemidler skal pladses minimum 15 mm fra brættets sidekant.

Ved skruring af **Kebony Clear** skal der altid forbores (ikke kun i brættets ender). Fæstemidler skal pladses minimum 25 mm fra brættets sidekant.

Lad ikke fæstemidlet gå for dybt ind i træværket. Lad toppen af fæstemidlet flugte med overfladen.

### Metalbeslag

Kebony kan kombineres med aluminiumsbeslag og lakerede eller folierede beslag, uden at der opstår misfarvning.

Ved brug af andre typer beslag kan afløb fra Kebony træværk give misfarvning af beslaget, for eksempel sorte pletter på zinkbeslag og zinktagreder eller farvevariationer på kobberbeslag, da eksponerede dele af beslaget forbliver blanke.

Afrending fra galvaniserede eller jernholdige metaller på Kebony kan give sort misfarvning af træværket.

## Behandling af skæreflader og overfladebehandling

Kebony behøver ingen overfladebehandling. Hvis det ønskes, kan UV-beskyttende træolier eller bejdse benyttes for at bevare noget af den oprindelige brune farve. Kebony kan også males eller bejdses, hvis man ønsker at ændre farve. Husk på, at det er nødvendigt med regelmæssig vedligeholdelse af overfladebehandlinger.

Skæreflader på Kebony character (Fyr) skal behandles med Kebony forseglingsvoks eller tilsvarende. Følg anvisningerne fra producenterne.

Skæreflader på Kebony clear (Radiata) behøver ingen speciel behandling.

**Tips:** For at begrænse fugtvariationer i endevedet og reducere muligheden for endespræk, kan et vandafvisende endeforseglingsmiddel benyttes.


## Samlinger og afslutninger

Samling af beklædningsbrædder bør i størst mulig grad undgås.

Brædder som samles skal altid have samme orientering på årringene.


Ved samling af **beklædning uden endefer- og not** skal begge ender være understøttet af lægter. På stående beklædning skal endene skrånkes i en vinkel på minimum 20 grader, for at hindre vandindtrængning.

Afstand fra afslutning af beklædning til jorden skal være minimum 300 mm. For at sikre god afledning skal alle afslutninger skrånkes med en drypkant på minimum 20 grader.

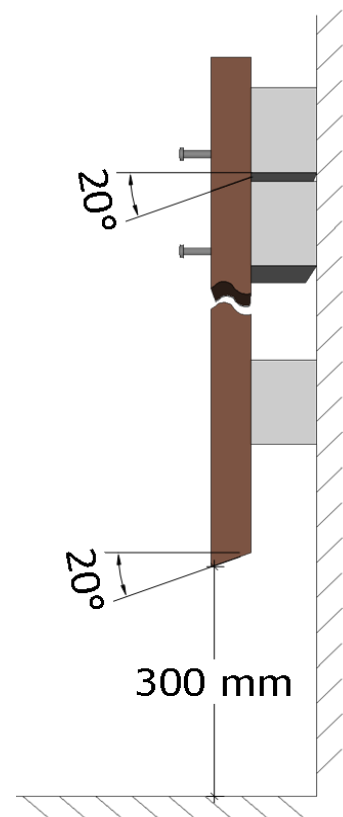

## Spalteåbning

Kebony er blevet tørret under produktionen, derfor skal der regnes med nogen udvidelse ved udendørs montering. Perforeret og falset beklædning bør monteres med en spalteåbning på 2-4 mm.

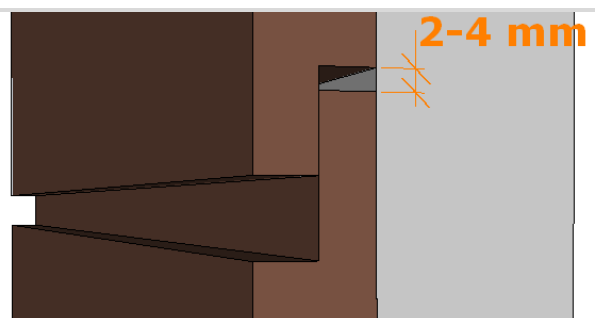

## Fæstning

På rektangulær beklædning monteres underliggeren med én skrue/ét søm i hvert bræt, mens overliggeren monteres med to skruer/søm. En skrue/et søm må aldrig gå igennem to overlappende brædder.

En falset beklædning monteres med en skrue/et søm i hvert sømbeslag. Skruen/sømmet fæstnes ca. 1/3 fra kanten af brættet, således at presset mod overlappet mellem brædderne bliver størst muligt.

Åben beklædning og tremmebeklædninger med en bredde på op til 73 mm monteres med en skrue/et søm i hvert bræt. For større bredder benyttes to skruer/søm i hvert bræt.

Beklædningsbrædderne monteres med en skrue/et søm i hvert bræt. Skruer/søm vinkles ca. 45 grader.

